

# บทที่ 2. ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น

## การปั๊มโลหะ (Pressworking or Stamping)



0.02 mm - (อาจหนากว่า 6 mm)




ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

- ประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในงานปั๊ม

แยกตามระบบส่งกำลัง

# 1. เครื่องปั๊มระบบกลไก

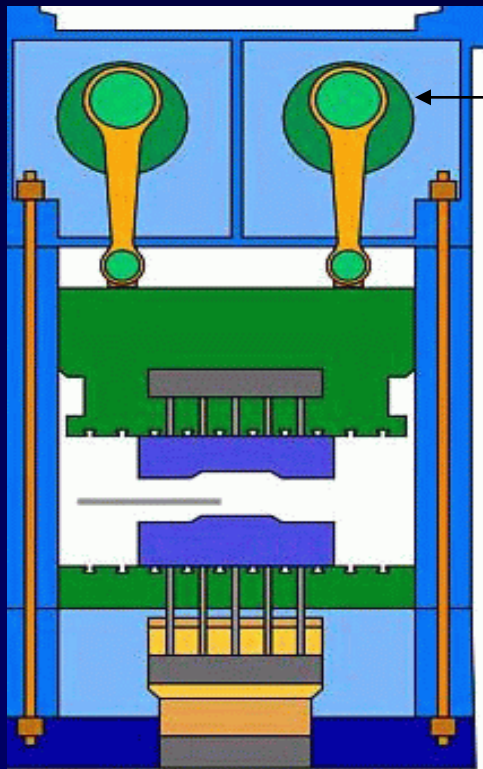

ใช้ระบบกลไกส่งกำลัง

C-Frame Crank Press

Mechanical Press



# C-Frame Crank Press

SINGLE CRANK PRESS




DOUBLE CRANK PRESS




# Mechanical Press

## Mechanical Press Product

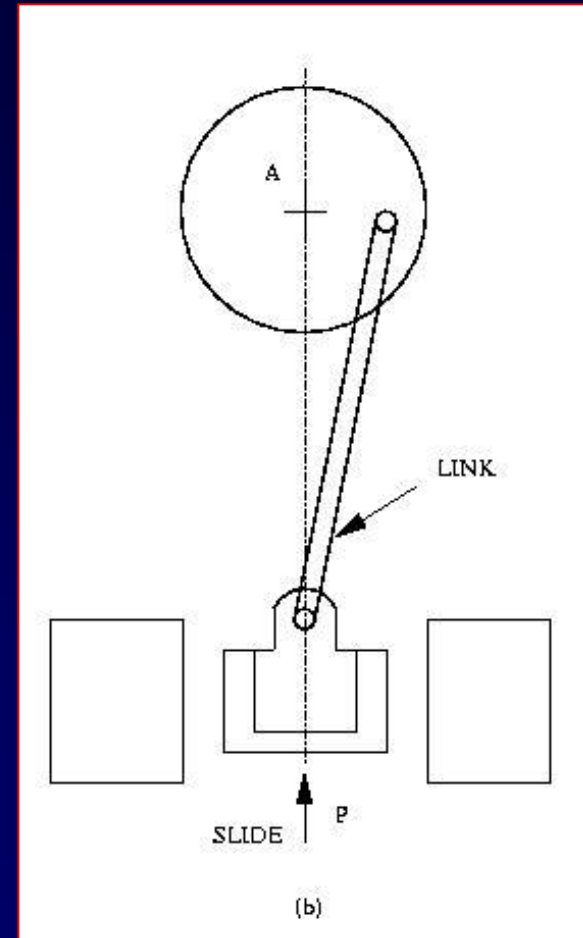

# แยกตามระบบส่งกำลัง

## 2. เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิก

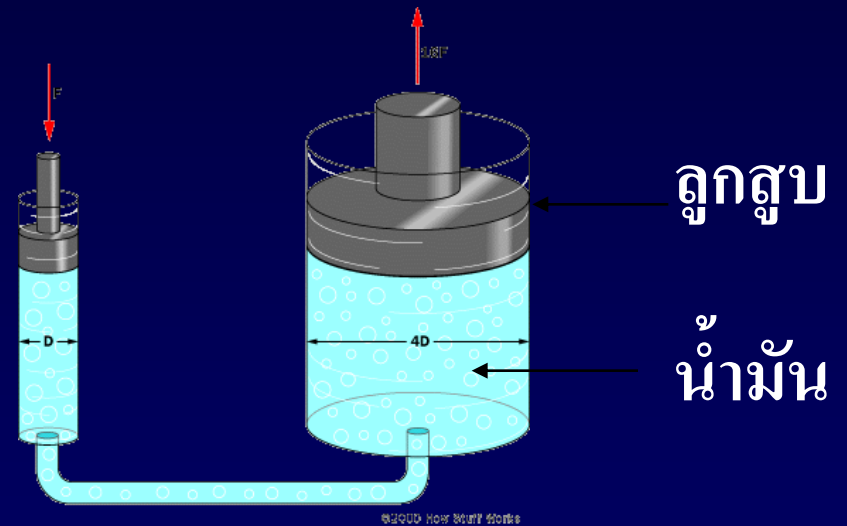

ใช้แรงดันของน้ำมันเป็นตัวส่งกำลัง




การทำงาน	เปรียบเทียบการทำงาน	
	1.เครื่องปั๊มระบบกลไก	2.เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิก
อัตราการผลิต (การขึ้นรูป)	เร็วกว่า	ช้ากว่า
ความยาวของ ระยะช่วงชัก	ค่อนข้างสั้น (600-1,000 มม.)	เปรียบเทียบแล้วยาวกว่า
การปรับอัตราการใช้ แรงกด	ไม่สามารถปรับได้	สามารถปรับได้
การปั๊มเกินกำลัง	สามารถเกิดขึ้นได้	ไม่สามารถเป็นได้




# เครื่อง Shearig Machine

## GUILLOTINE SHEARS เครื่องตัดโลหะแผ่น

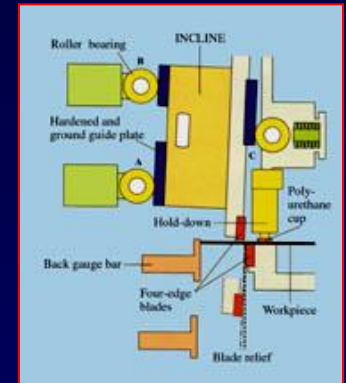

# Press Brakes

HYDRAULIC & NC PRESS BRAKES

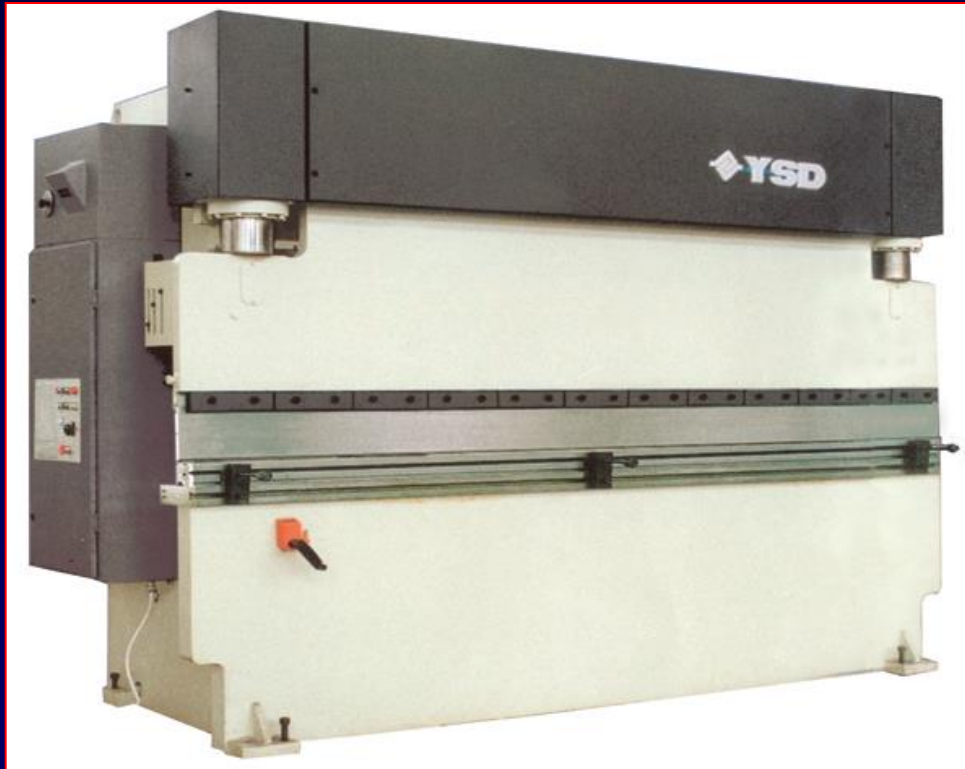


CNC PRESS BRAKES






# (Punch and Die)

## Die Component

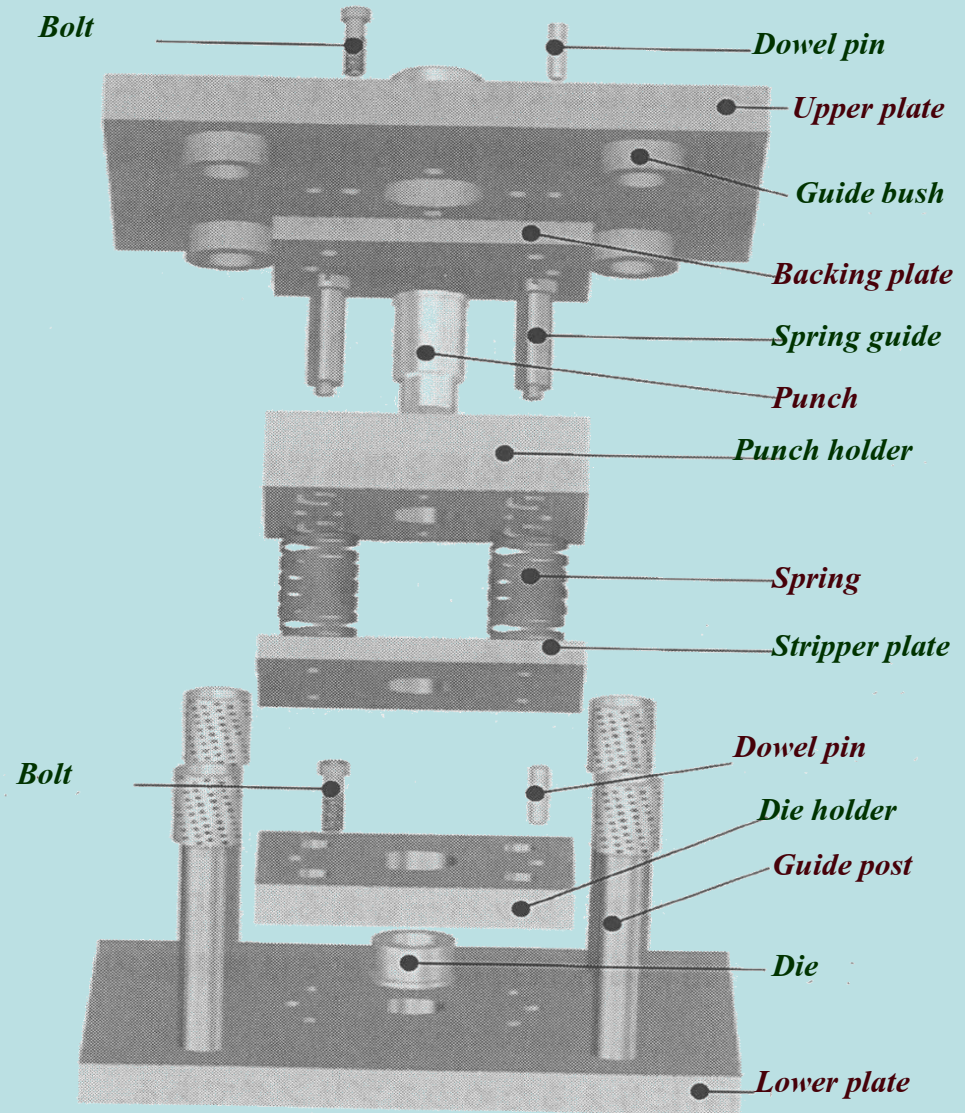

- **1.แม่พิมพ์เดี่ยว ( Single die)**

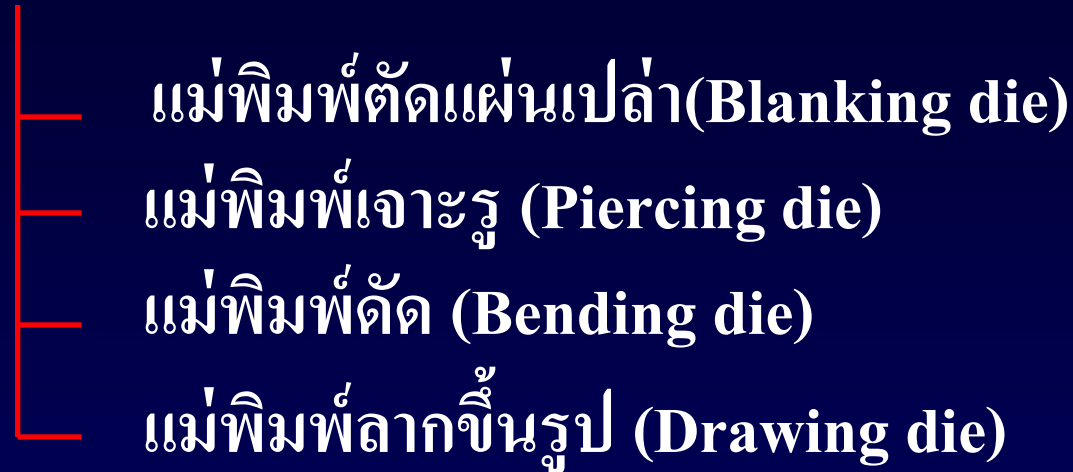


- **2. แม่พิมพ์ผสม (Compound die)**

- **3. แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (progressive die)**




- 1.แม่พิมพ์เดี่ยว (Single die)

- แม่พิมพ์สามารถทำงานได้อย่างเดียว

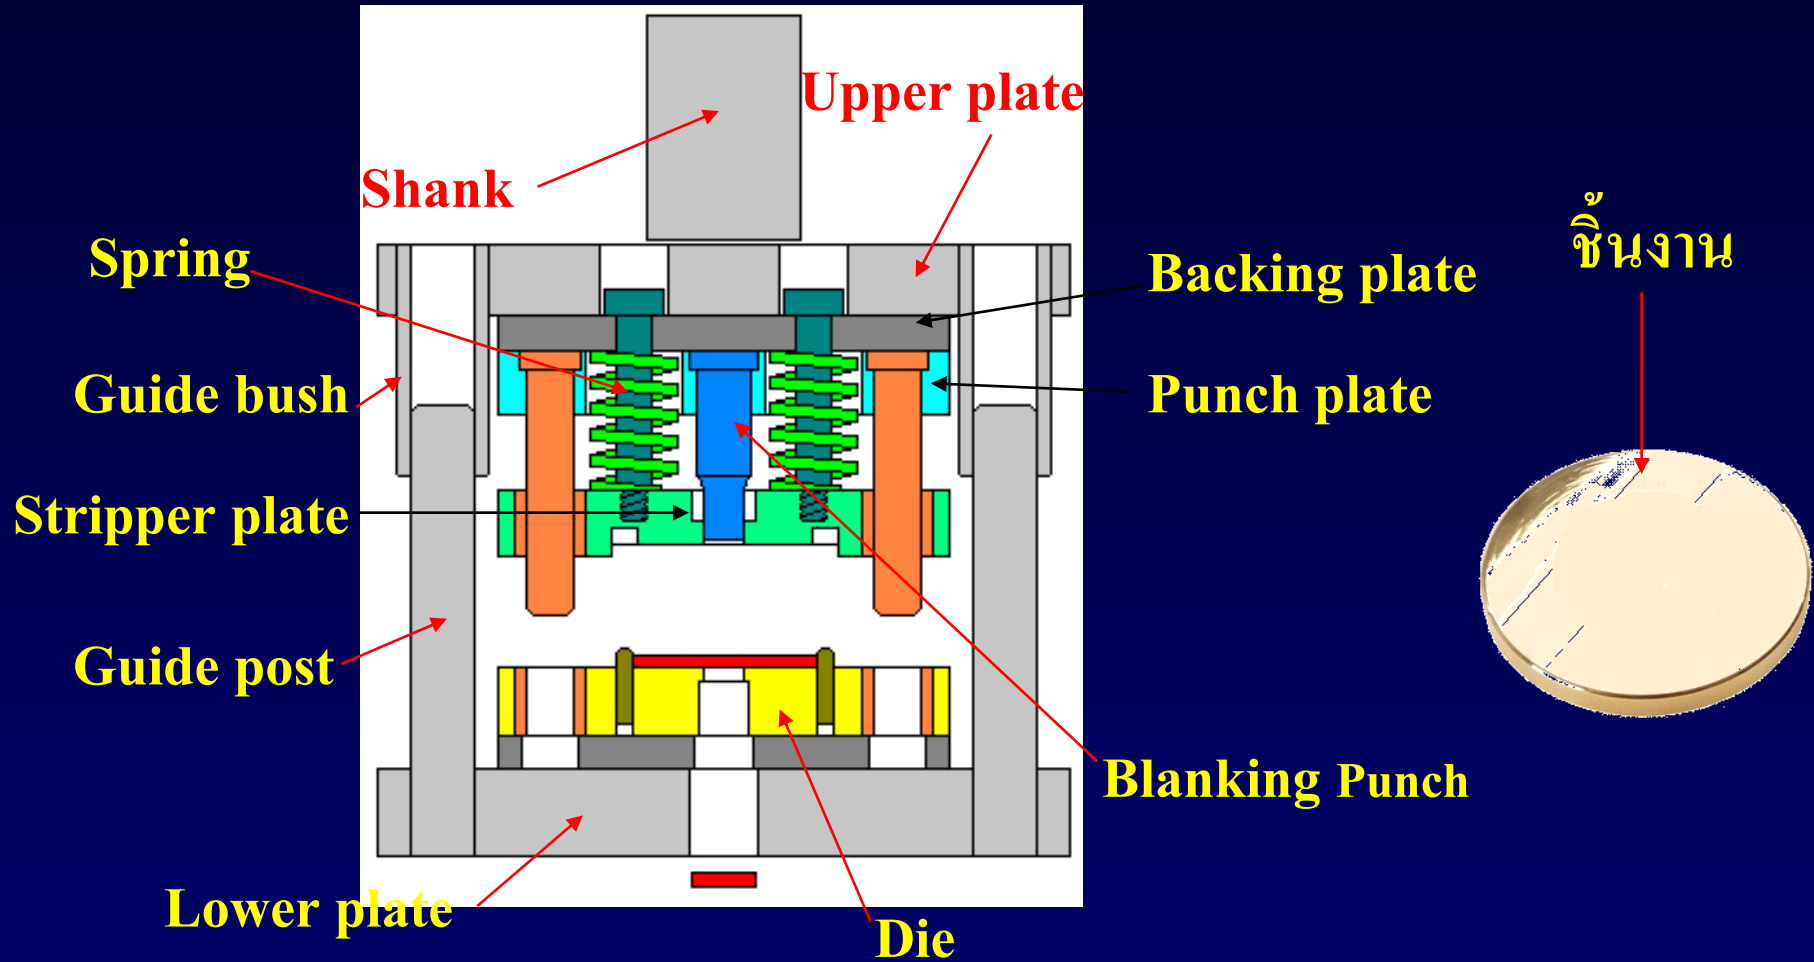


- แม่พิมพ์ตัดเจาะ Piercing die

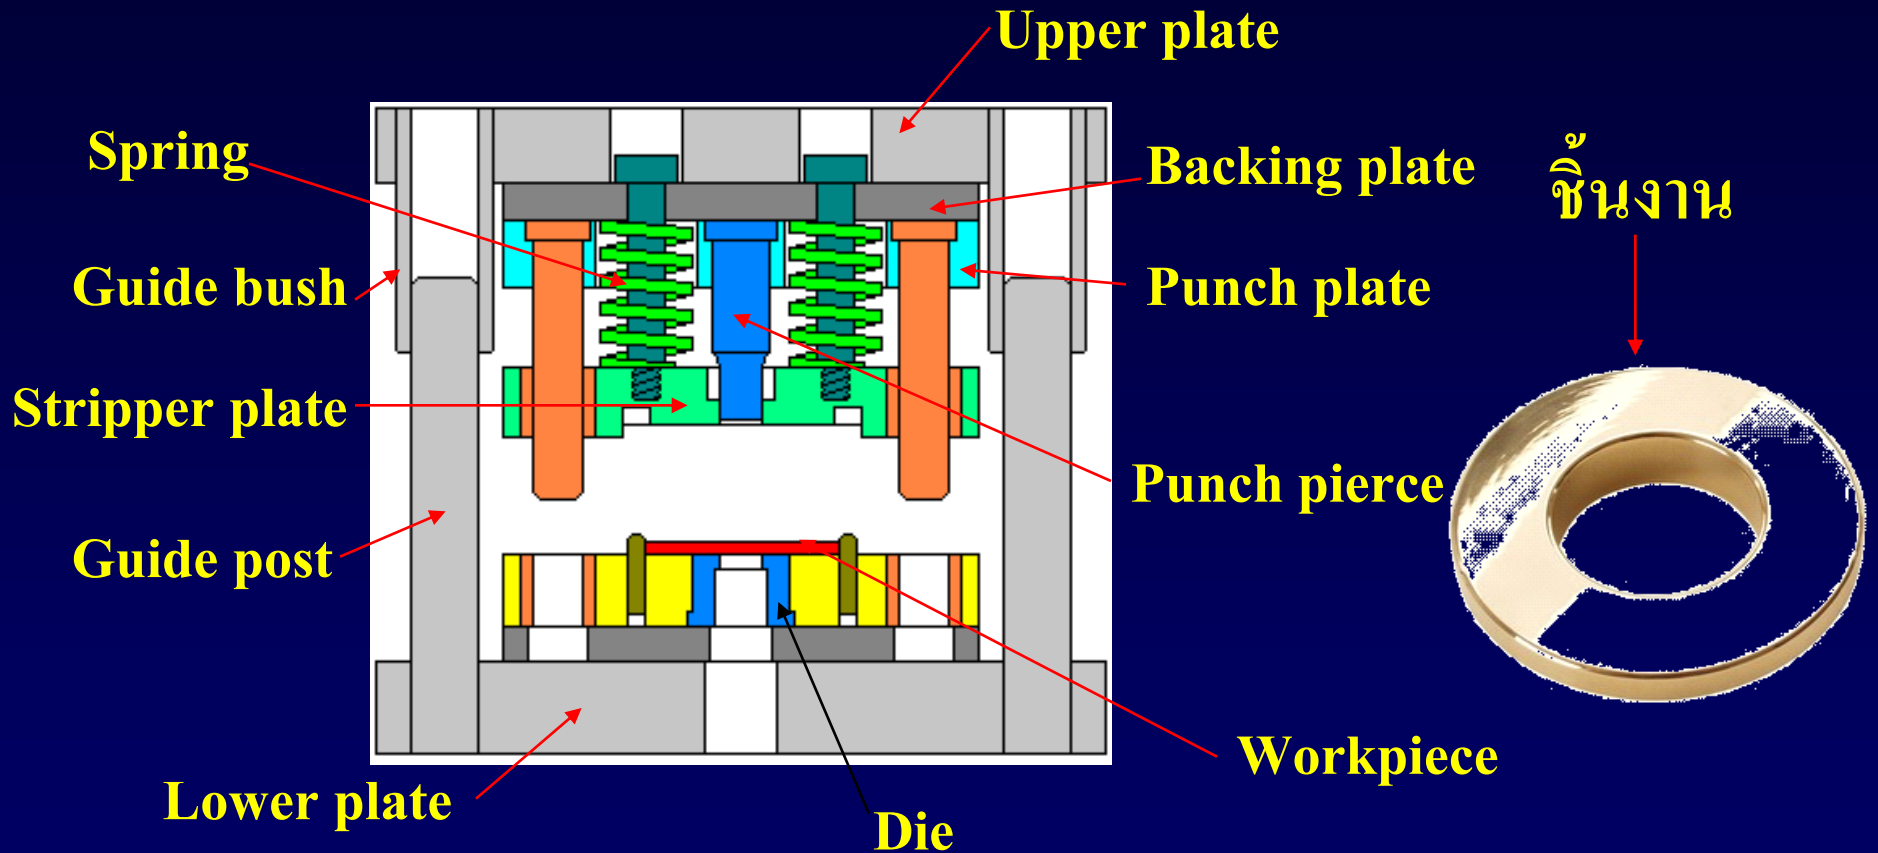

## • 2.แม่พิมพ์ผสม (Compound die)

- แม่พิมพ์ผสมนั้นรวมเอาแม่พิมพ์ขั้นตอนเดียวมารวมกันเป็นแม่พิมพ์

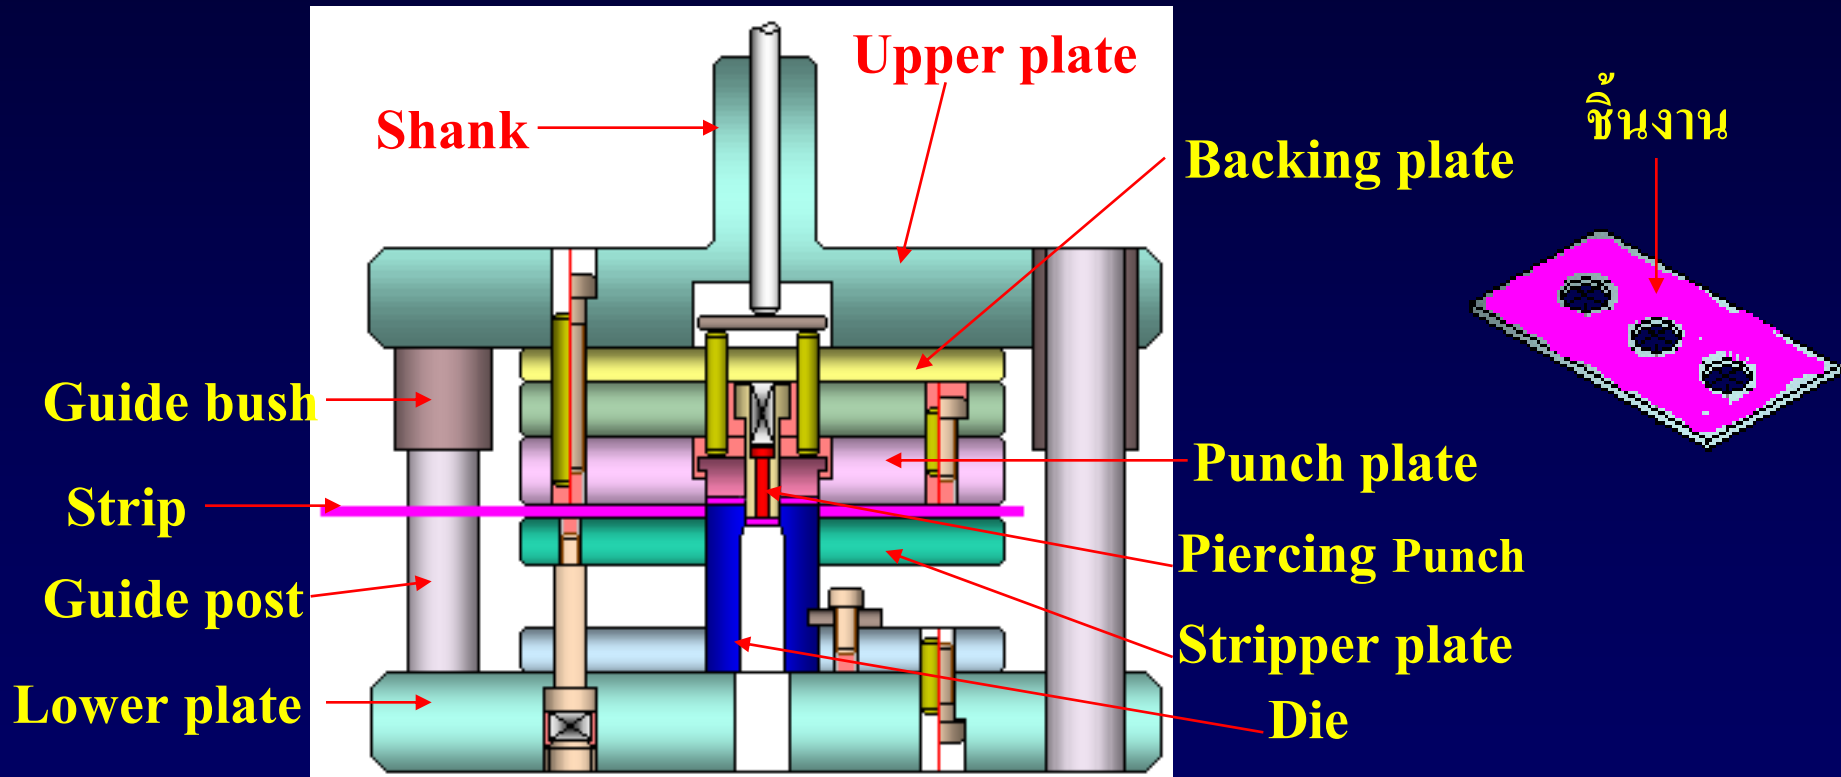



- 3.แม่พิมพ์ต่อเนื่อง ( Progressive die )

- แม่พิมพ์สามารถทำงานได้หลายประเภทในตัวเอง

- ชื่อชิ้นส่วน

Guide bush

Punch pierce

Stripper plate

Scrap

Workpiece


Strip

Back gage


Die

Guide post


Lower plate

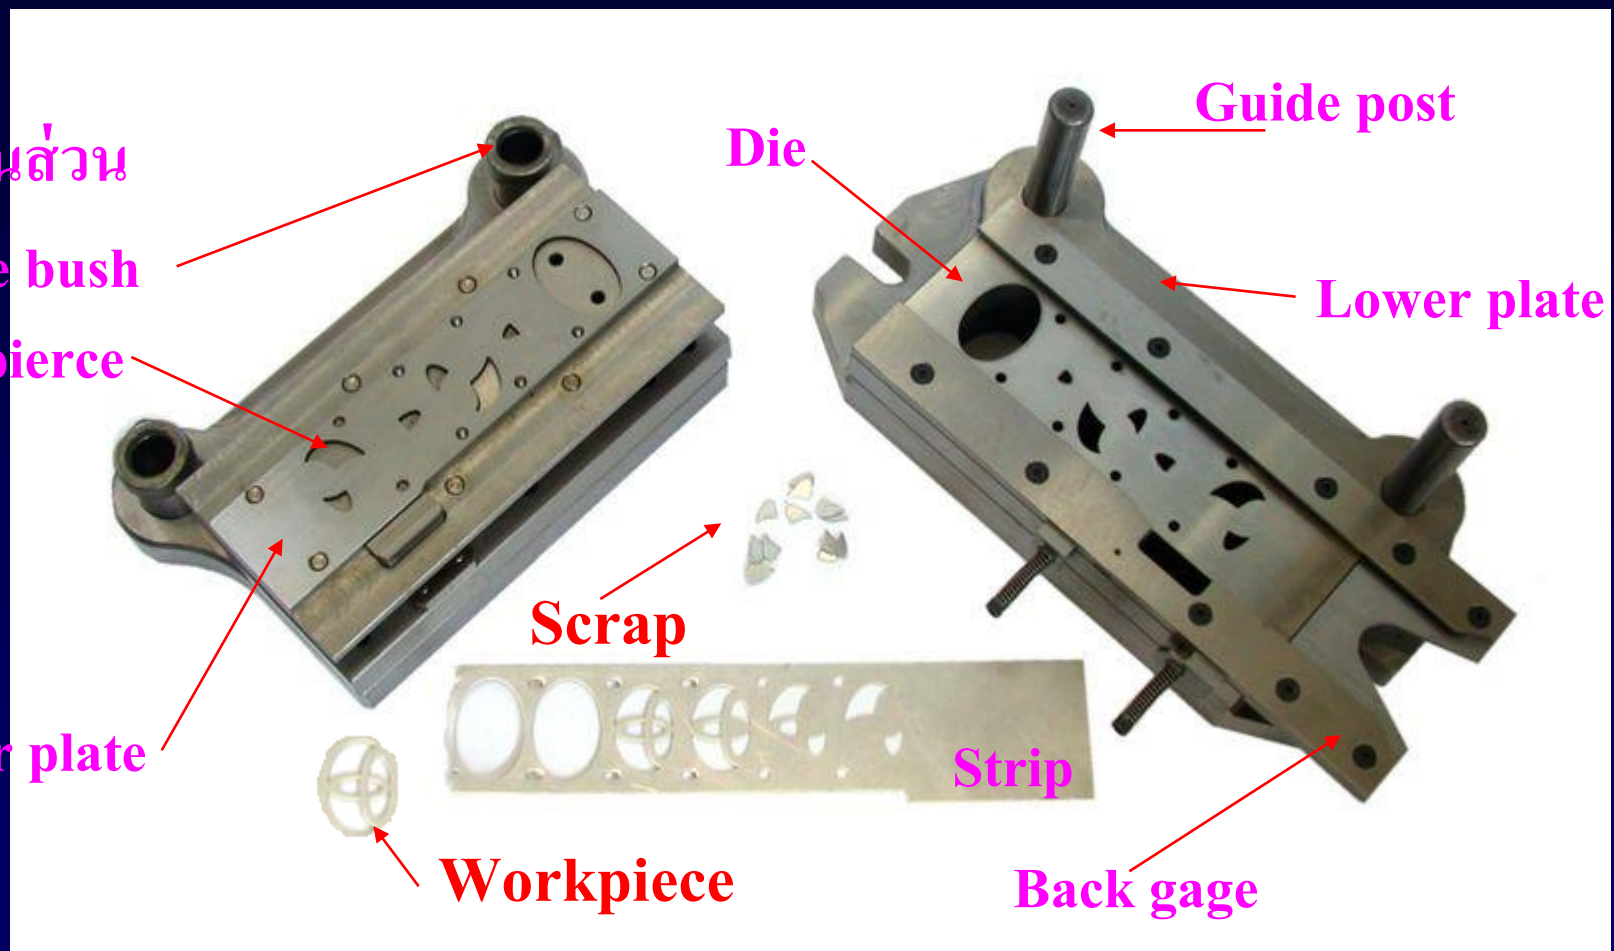


# กรรมวิธีการตัดโลหะแผ่น (Cutting terminology)

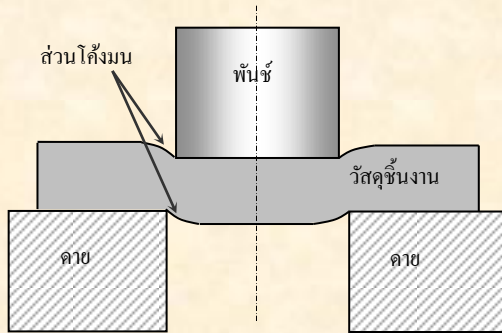

ขั้นตอนที่ 1  
การเปลี่ยนรูอย่างถาวร  
(Plastic deformation)

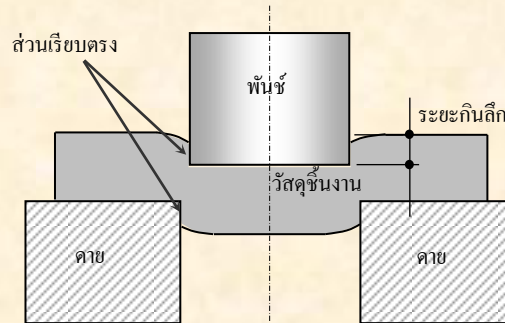


ขั้นตอนที่ 2  
การกดลึก (Penetration)

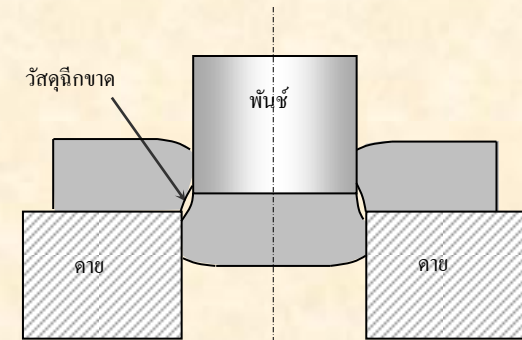


ขั้นตอนที่ 3  
การฉีกขาดของเนื้อวัสดุ  
(Fracture)




# ขอบชิ้นงานที่ได้จากการตัด

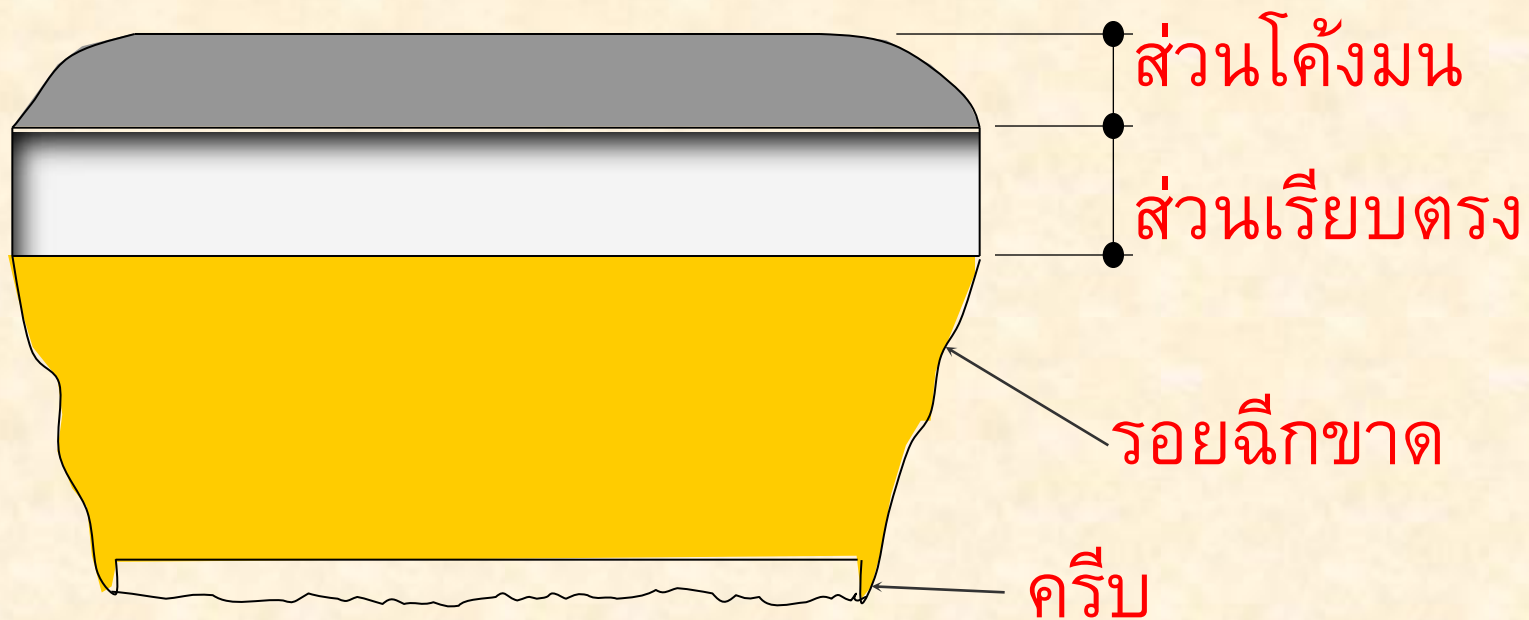

# จุดบกพร่องที่เกิดขึ้นบนขอบตัดจริง

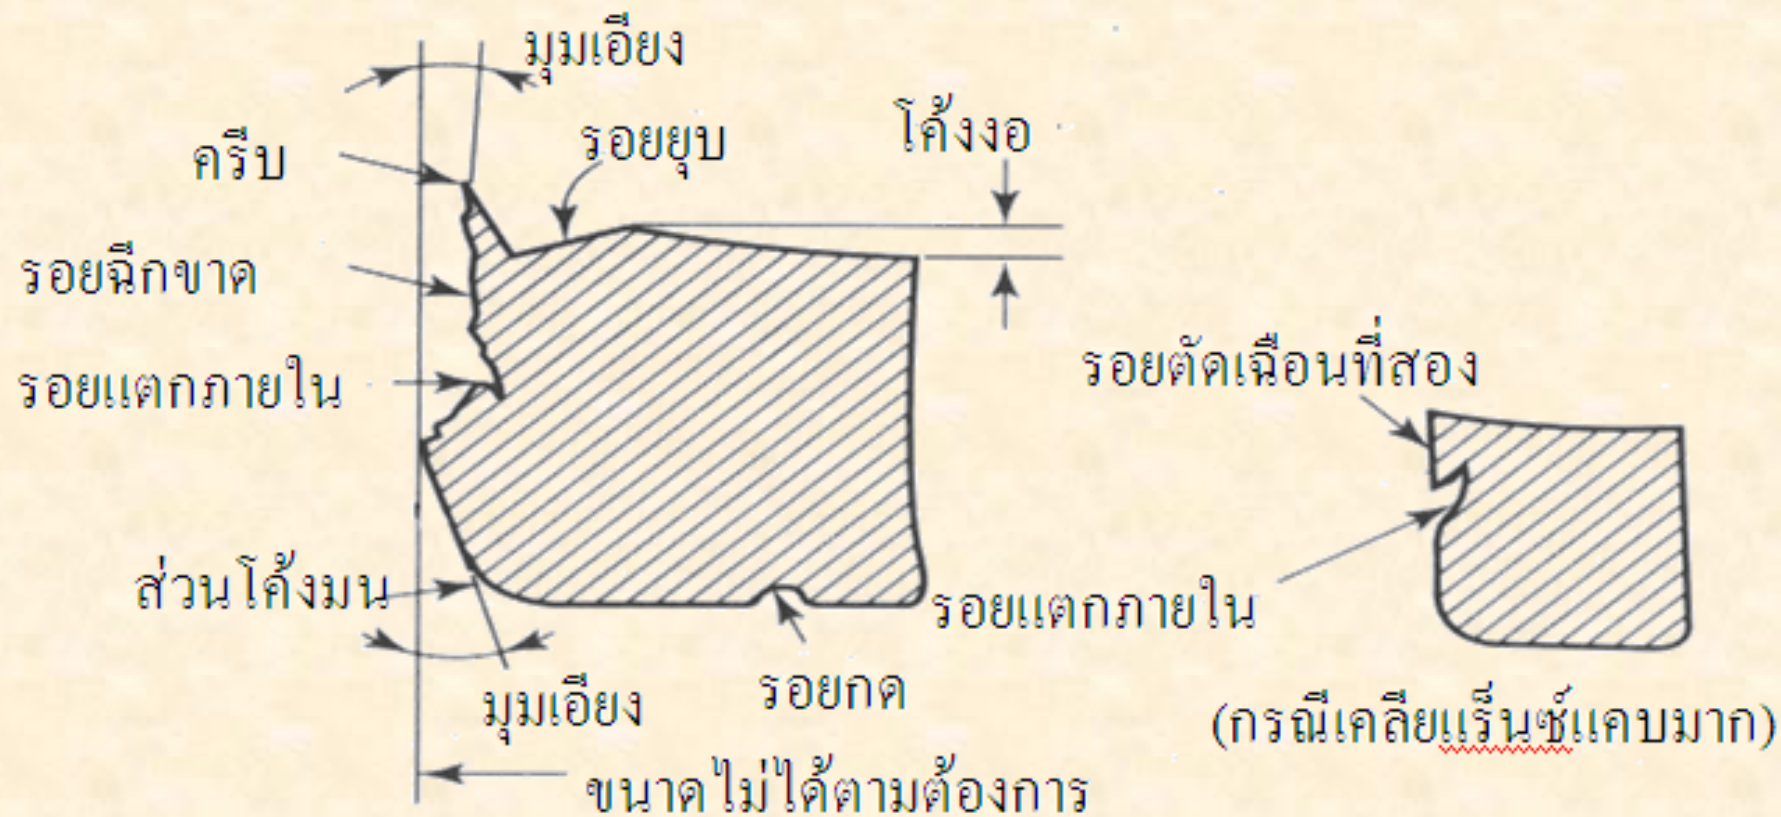

# ระยะกินลึก (Penetration)

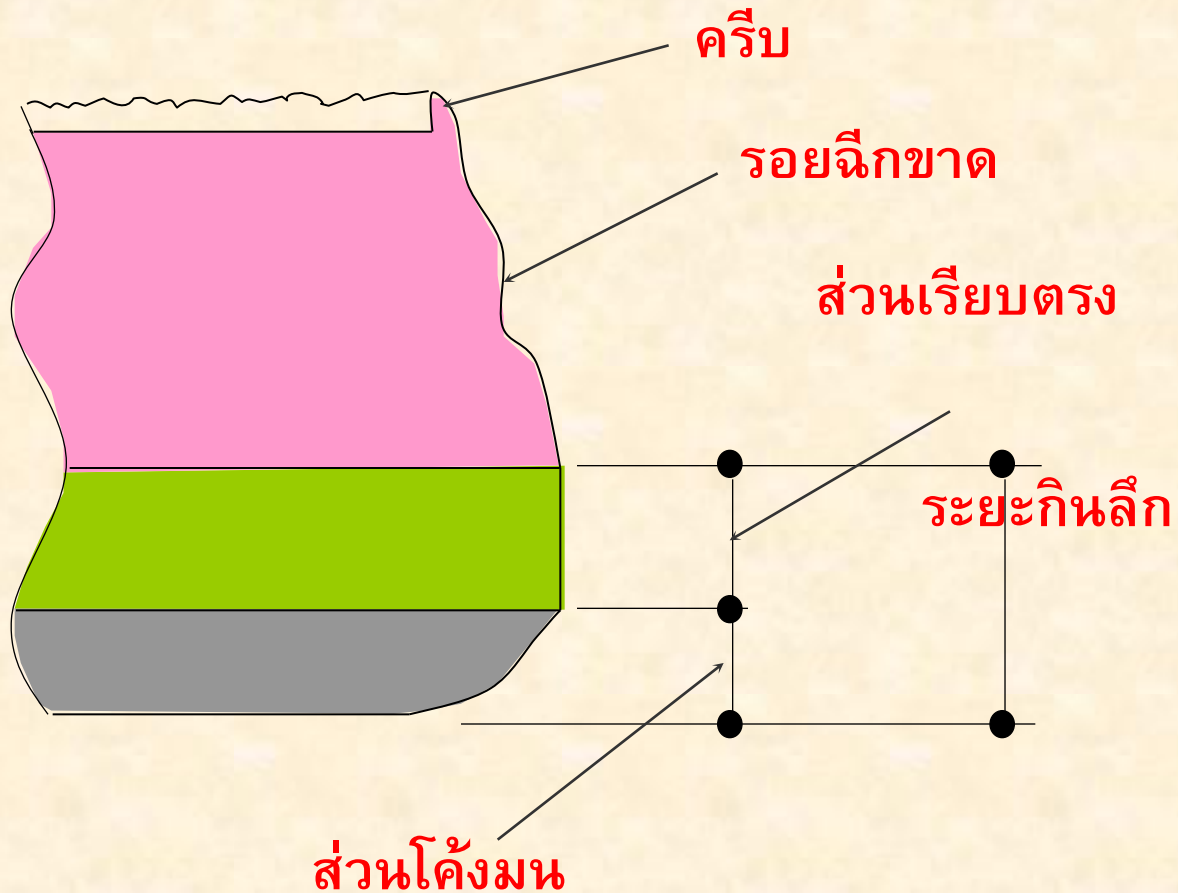




วัสดุ	เปอร์เซ็นต์ระยะ กินลึก	วัสดุ	เปอร์เซ็นต์ระยะกิน ลึก
ตะกั่ว	50	เหล็กกล้า 0.1%คาร์บอน)	50 (ผ่านการอบอ่อน) 38 (รีดเย็น)
ดีบุก	40		
อะลูมิเนียม	60	เหล็กกล้า 0.2%คาร์บอน)	40 (ผ่านการอบอ่อน) 28 (รีดเย็น)
สังกะสี	50		
ทองแดง	55	เหล็กกล้า 0.3%คาร์บอน)	33 (ผ่านการอบอ่อน) 22 (รีดเย็น)
ทองเหลือง	50		
บรอนซ์	25	นิกเกิล	55
เหล็กกล้าผสม ซิลิกอน	30		

# ขนาดช่องว่างแม่พิมพ์หรือระยะเคลียแรนซ์

## (Effects of cutting clearance)

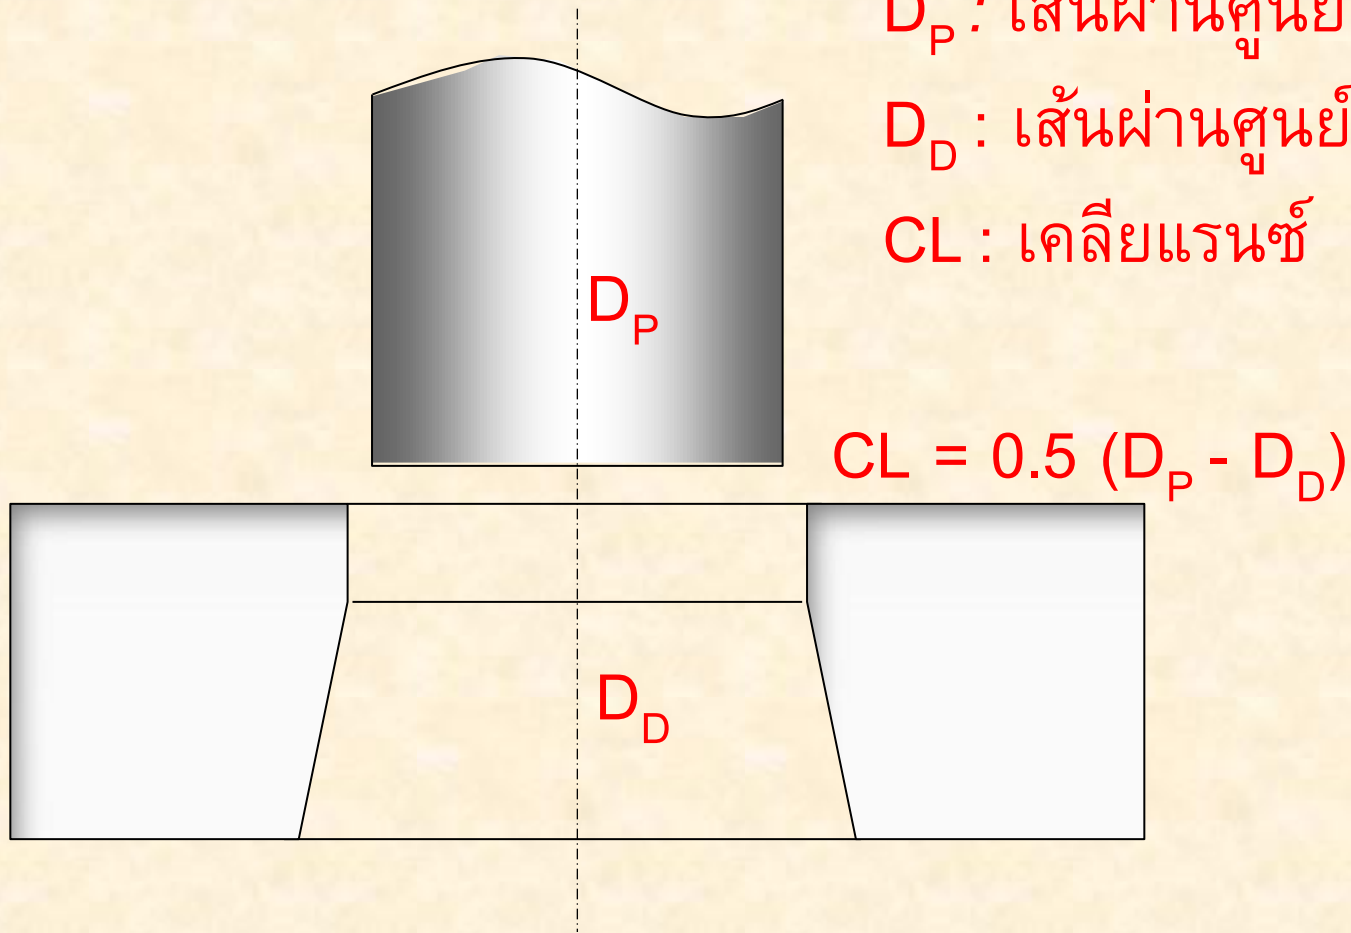


$D_p$  : เส้นผ่านศูนย์กลางพUNCH

$D_d$  : เส้นผ่านศูนย์กลางตาย


$CL$  : เคลียแรนซ์

$$CL = 0.5 (D_p - D_d)$$


# ระยะเคลียแรนซ์เหมาะสม (Optimum cutting clearance)

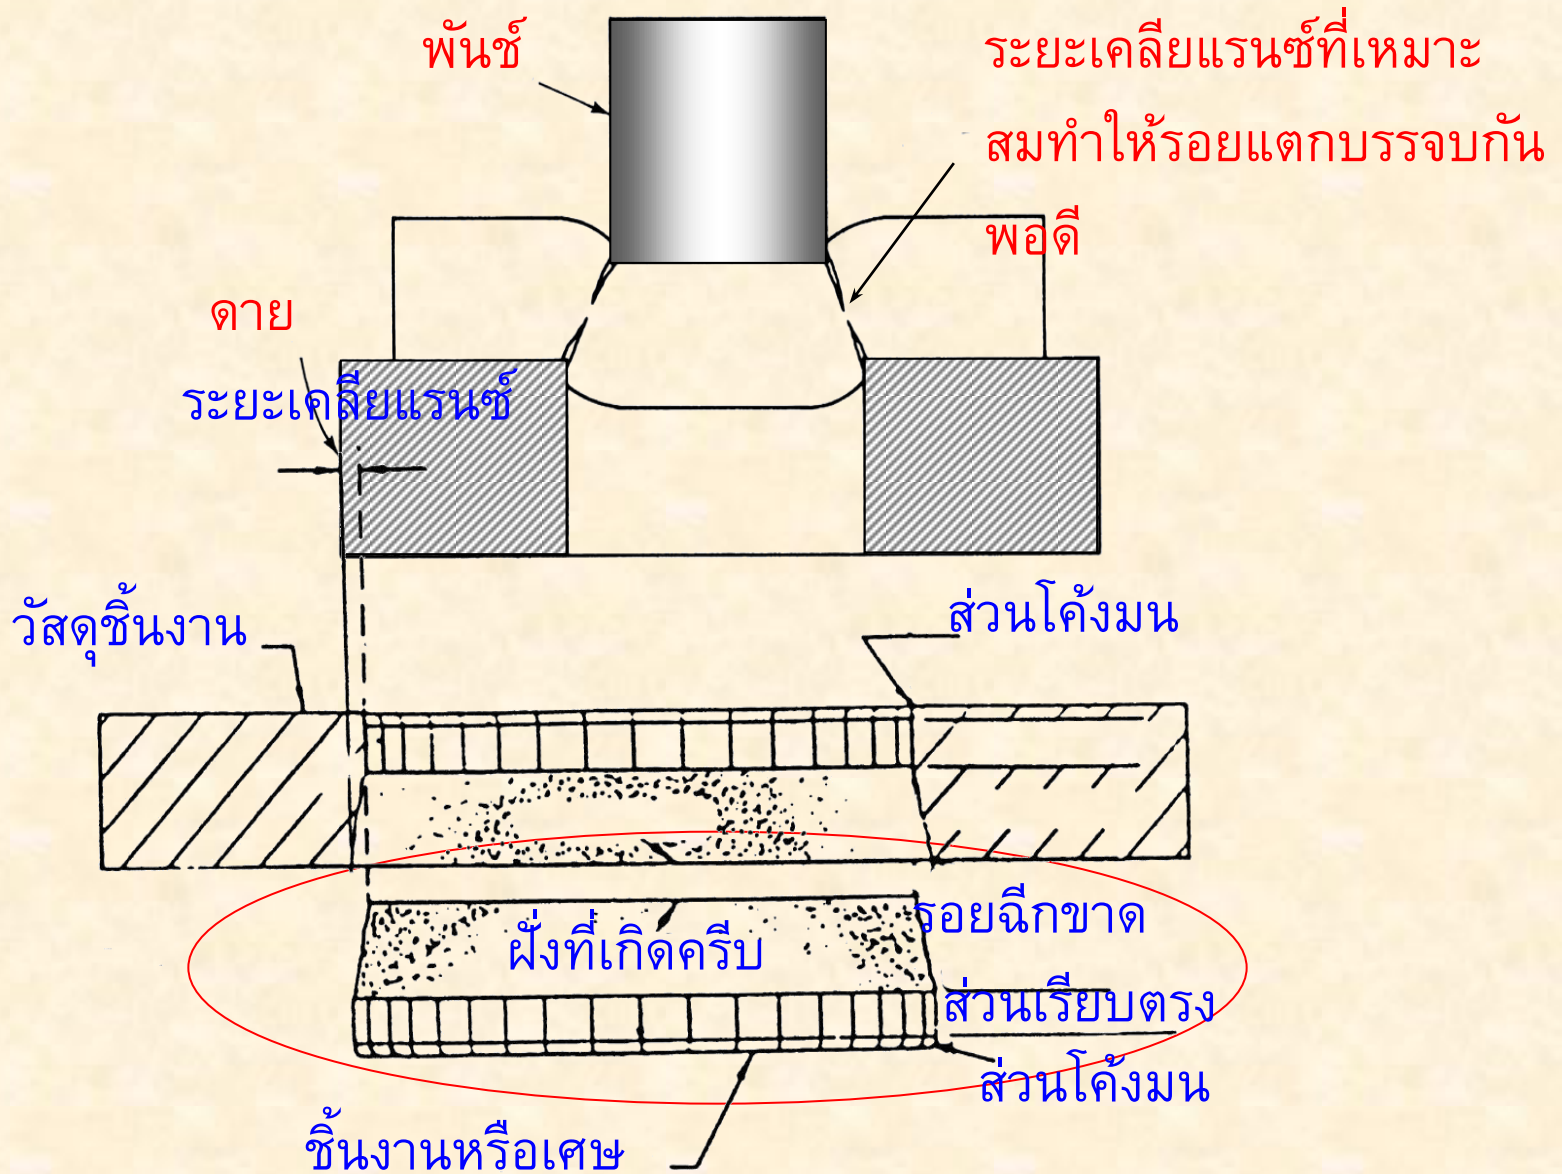

# ระยะเคลียแรนซ์น้อยเกินไป (Insufficient cutting clearance)

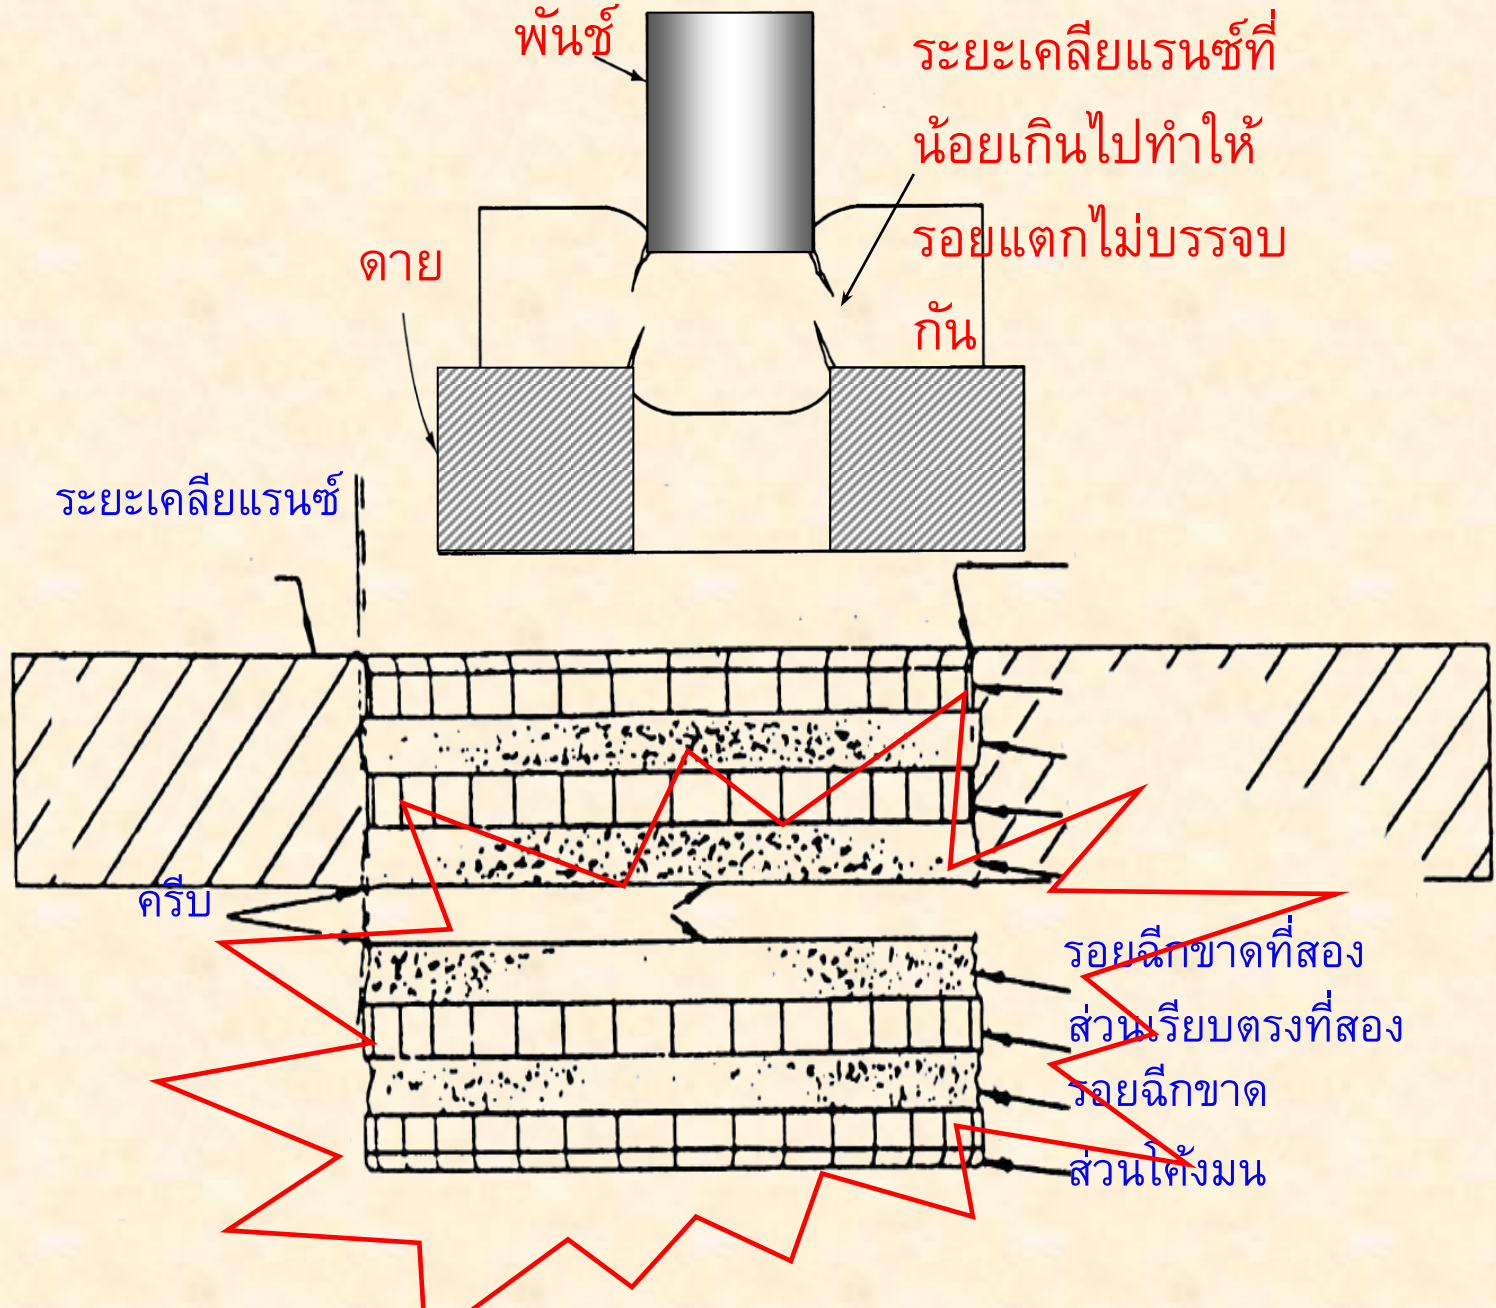

# กรณีระยะเคลียแรนซ์มากเกินไป (Excessive cutting clearance)

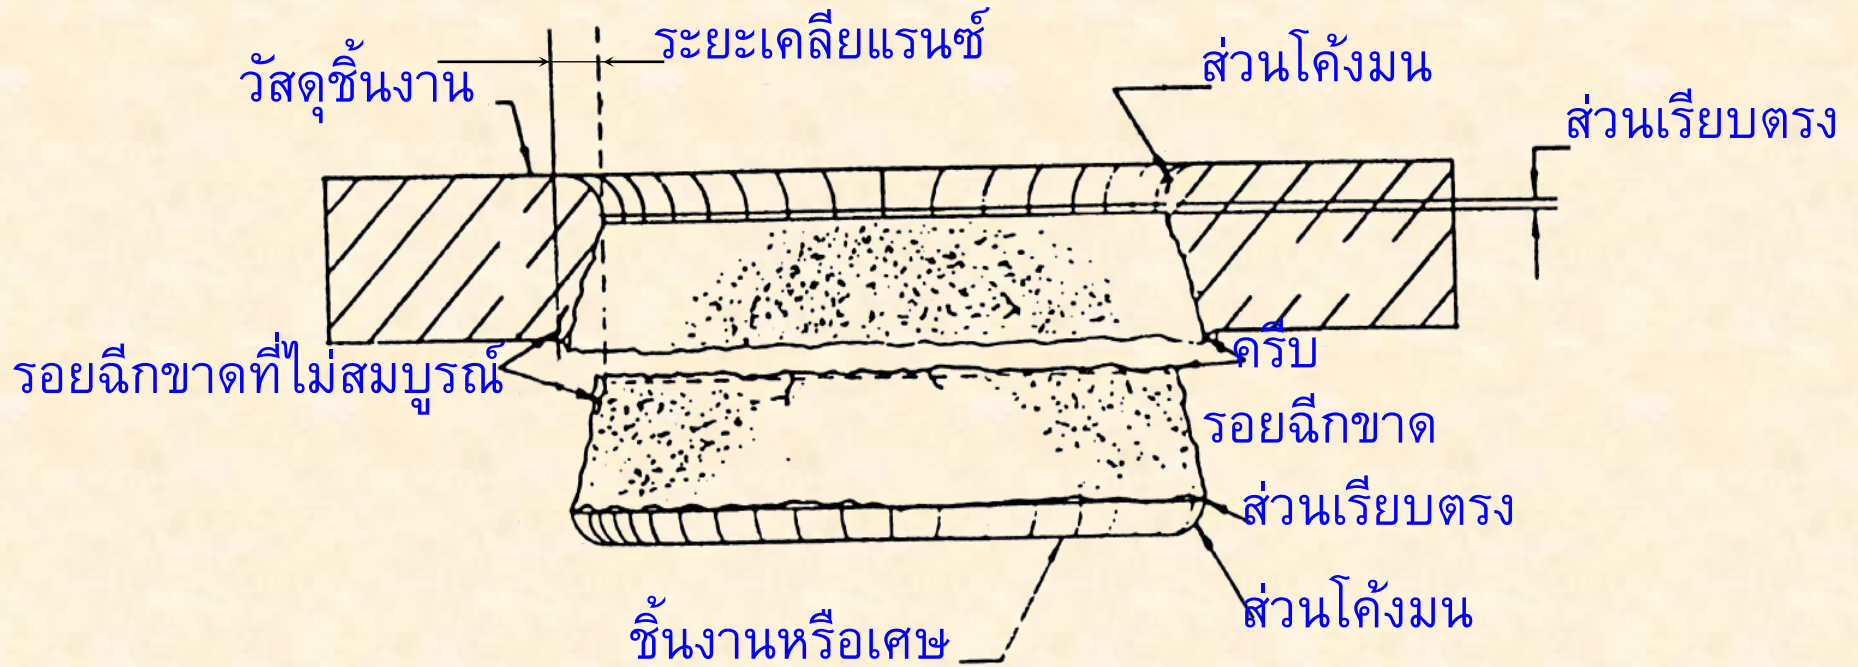




# การกำหนดระยะเคลียแรนซ์และขนาดของพื้นที่กับตาย

งานแบลงค์ หรือแผ่นเปล่า (Cut out part or Blank)

จะมีขนาดเท่ากับรูตาย

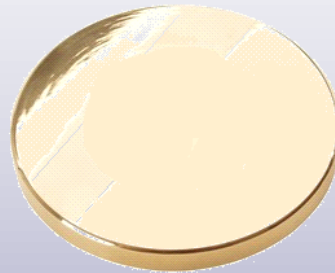

งานเพียซึ่งจะมีขนาดเท่ากับพื้นที่



วัสดุ	งานที่ต้องการความ เที่ยงตรง (วัสดุบาง)	งานตัดทั่ว ๆ ไป	งานตัดเจาะ (วัสดุหนา)
เหล็กกล้าคาร์บอนสูง	4 – 12	12 - 16	18 – 26
เหล็กเหนียว	2 – 6	6 - 14	12 – 21
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel)	2 – 4	4 - 13	13 – 14
ทองแดง (อบอ่อน)	1 - 3	2 - 9	8 – 24
ทองแดง (แข็งปานกลาง)	1 - 4	3 - 13	11 – 24
ทองเหลือง (อบอ่อน)	1 - 4	3 - 10	9 – 22
ฟอสฟอรัสบรอนซ์	2 - 5	4 - 11	7 – 23
อะลูมิเนียม (อบอ่อน)	1 - 3	3 - 9	8 – 21
อะลูมิเนียม (แข็ง)	1 - 12	6 – 18	14 – 24
ตะกั่ว	3 - 6	5 – 12	9 – 23

หน่วย : เปอร์เซนต์ความหนาของวัสดุ

## ตัวอย่างเช่น

งานแบลงค์ แผ่นขึ้นงานวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมหนา 1 mm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm ต้องกำหนดให้ด้ามมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 50 mm

จากตารางที่ 2 ระยะเวลาแรนซ์ที่แนะนำสำหรับวัสดุชนิดนี้คือ 4~13 % ของความหนาวัสดุ

เลือกใช้ค่าที่ 5 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้นระยะเวลาแรนซ์ต่อด้านจะเท่ากับ  $(5 / 100) \times 1.0 = 0.05$  mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพันธ์จะต้องเท่ากับ  $50 - 2(0.05) = 49.9$  mm



## ตัวอย่างเช่น งานเพียงชิ้น

วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมหนา 1 mm

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเท่ากับ 50 mm


ต้องกำหนดให้พันธมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 50 mm

จากการกำหนดระยะเคลือบแรนซ์เช่นเดิม


จะได้เคลือบแรนซ์เท่ากับ 0.05 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดายจะต้องเท่ากับ  $50 + 2(0.05) = 50.1$  mm


# ลักษณะการเปลี่ยนรูปอื่น ๆ ของชิ้นงาน

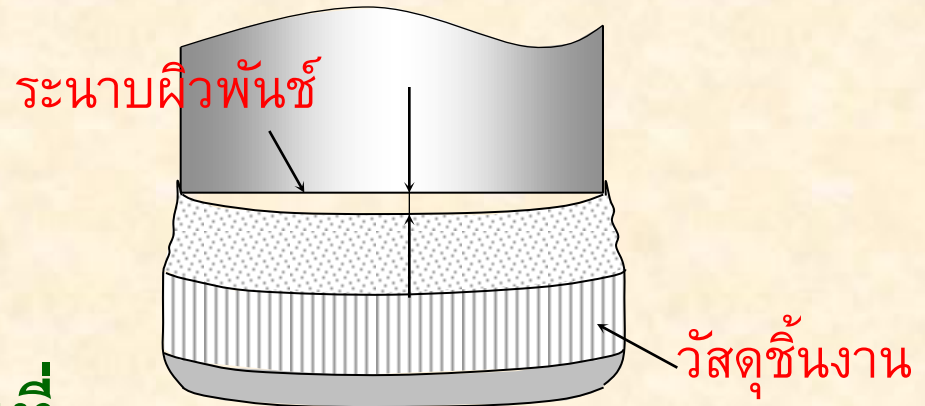

## 1. การโก่งงอของวัสดุส่วนที่อยู่ใต้พื่นซ์

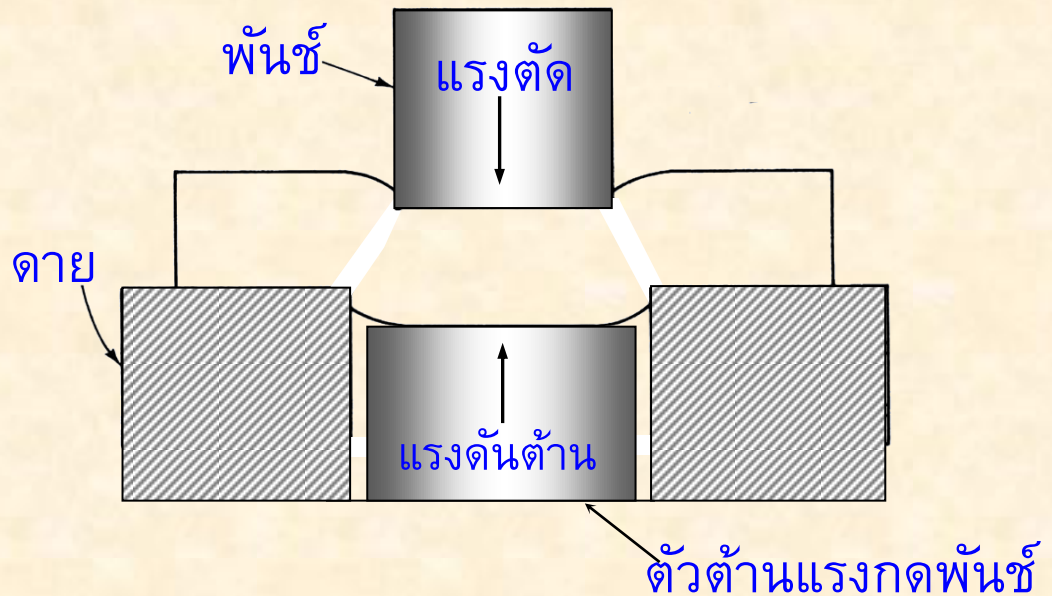


## 2. การบิดเบี้ยวของชิ้นงานเนื่องจากระยะขอบ (Scrap width) น้อยเกินไป

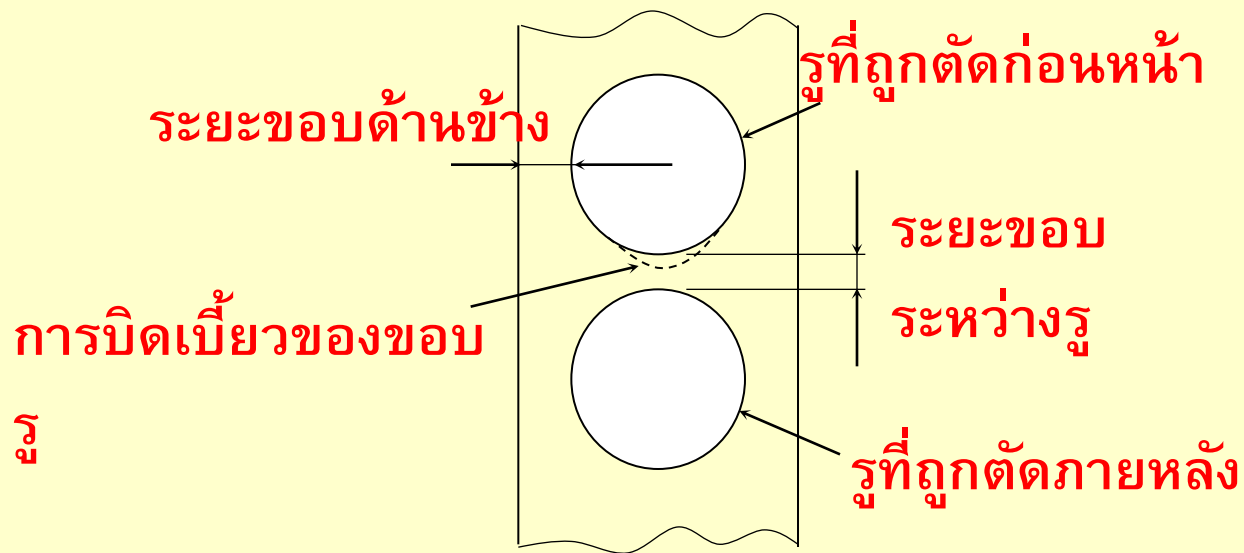



$A \geq 0.7t$

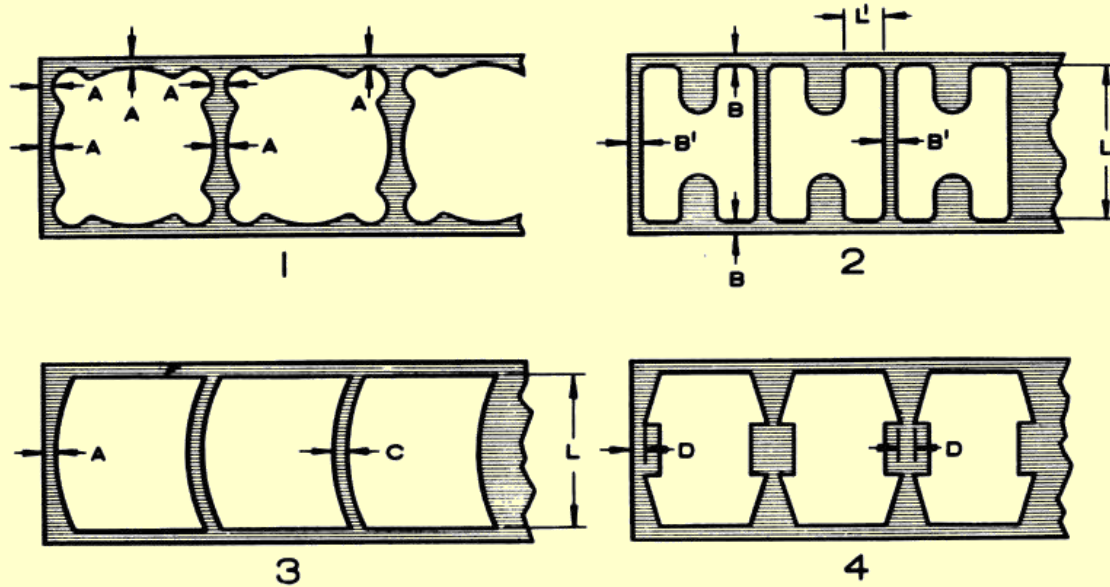

$D \geq 1.25t$

L น้อยกว่า 64 mm

L อยู่ระหว่าง 64 mm ถึง 203 mm

L มากกว่า 203 mm

B และ B'  $\geq t$

B และ B'  $\geq 1.25t$

B และ B'  $\geq 1.5t$

L น้อยกว่า 64 mm

L อยู่ระหว่าง 64 mm ถึง 203 mm

L มากกว่า 203 mm

C  $\geq t$

C  $\geq 1.25t$

C  $\geq 1.5t$

# การสึกหรอในงานตัด

1. แบบขัดถู **Abrasive wear**
2. แบบเกาะติด **Adhesive wear**
3. แบบล้า **Fatigue wear**
4. แบบเป็นหลุม **Crater wear**

# Adhesive wear



## เอกสารอ้างอิง

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2550, ชุดสื่อการสอน

วิชา การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ, สถาบันไทย-เยอรมัน

ชานนท์ สุขตาอยู่, รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, รศ.ดร.วารุณี เปรมมา

นนท์, แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น, สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย,

2547

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, **Sheet Metal And DIE**

**Design, E-learning**, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,

2551

<http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/TEN437/main.html>